




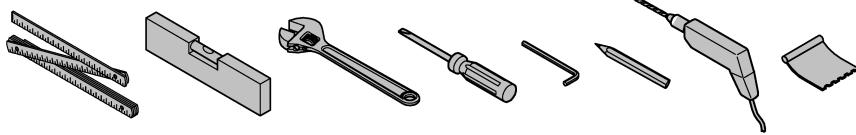

(D)	5
(GB)	5
(F)	5
(E)	6
(I)	6
(NL)	6
(S)	7
(DK)	7
(N)	7
(FIN)	8
(PL)	8
(UAE)	8
(GR)	9
(CZ)	9
(H)	9
(P)	10
(TR)	10
(SK)	11
(SLO)	11
(HR)	11
(BG)	12
(EST)	12
(LV)	12
(LT)	13
(RO)	13
(CN)	13
(UA)	14
(RUS)	14

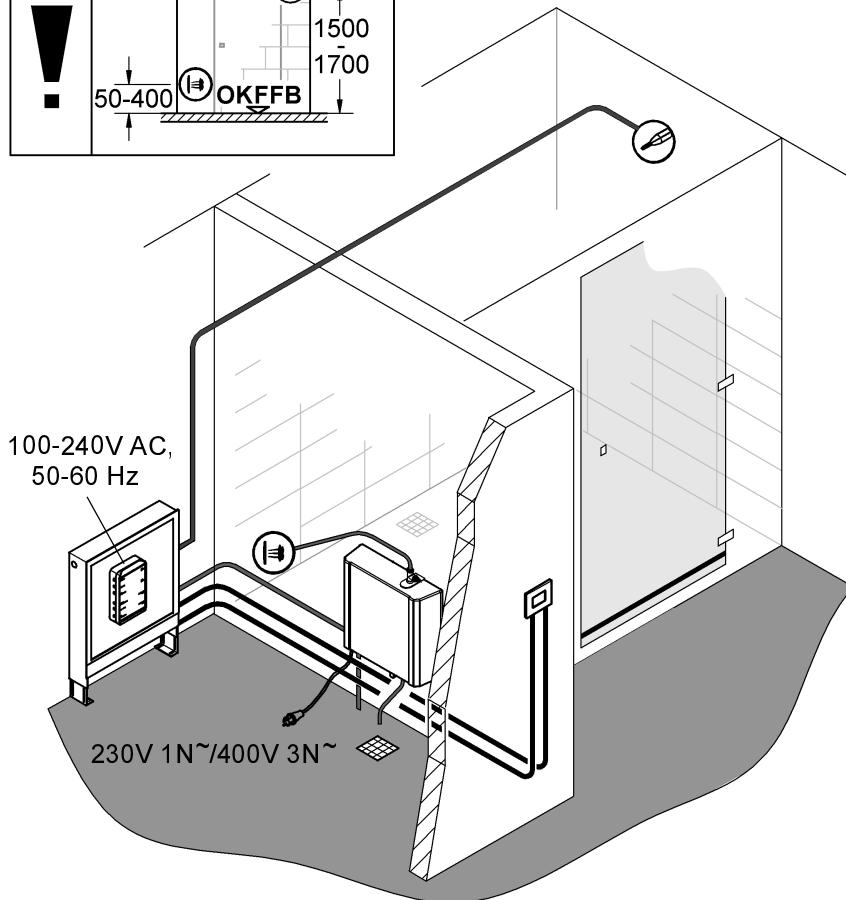


1

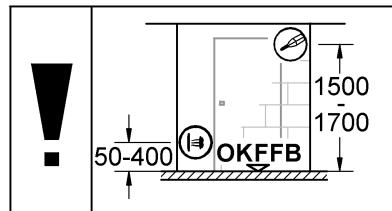




2

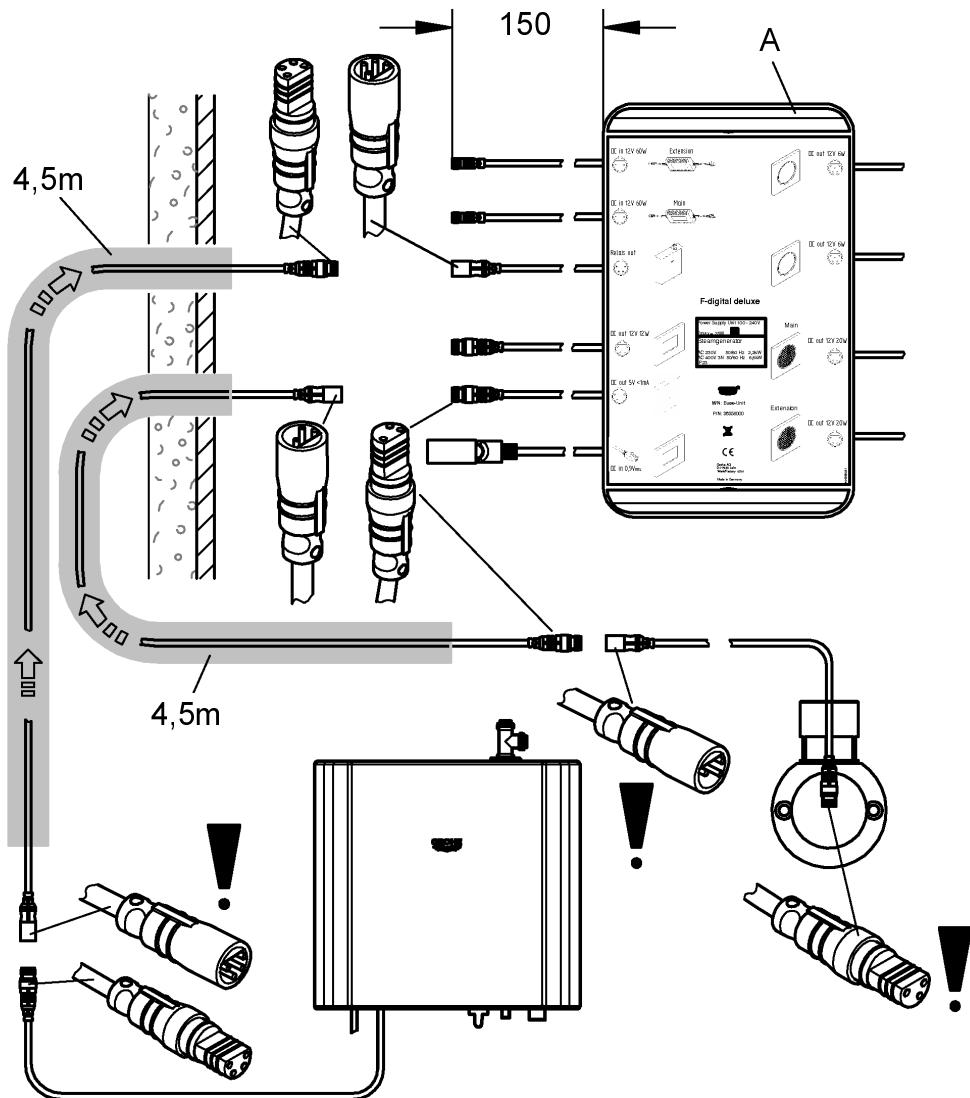





3

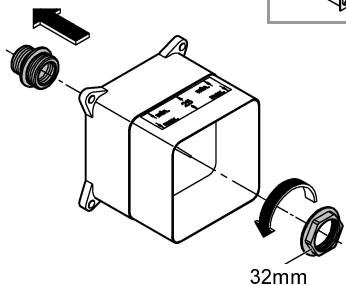


4

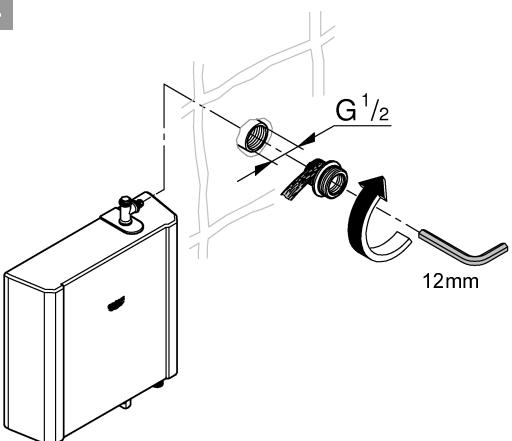


5

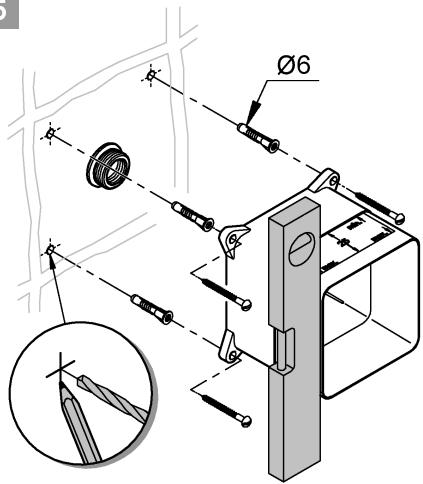


6

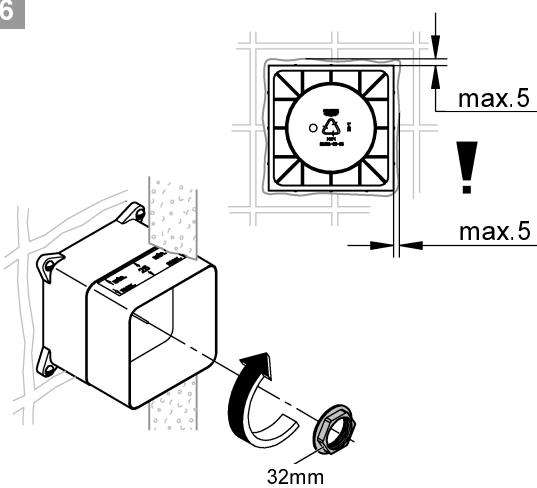


7

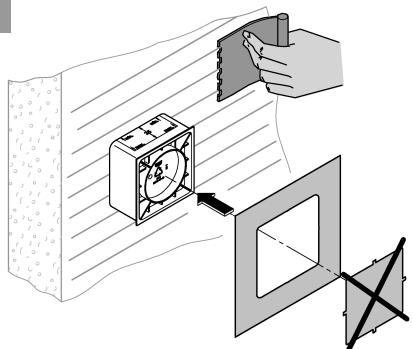

8

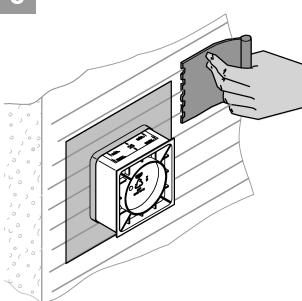


9

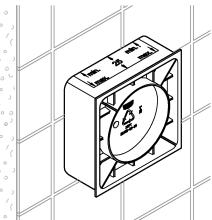





10

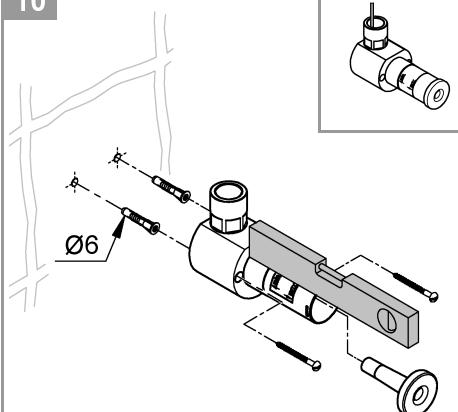


11

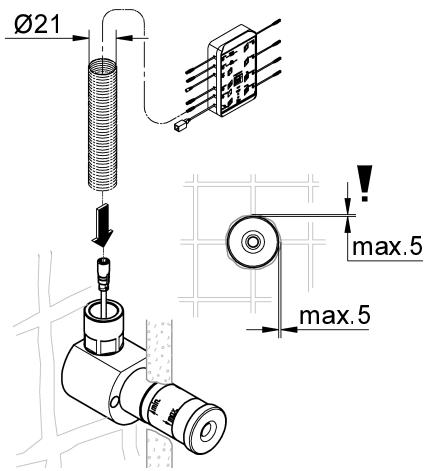


12

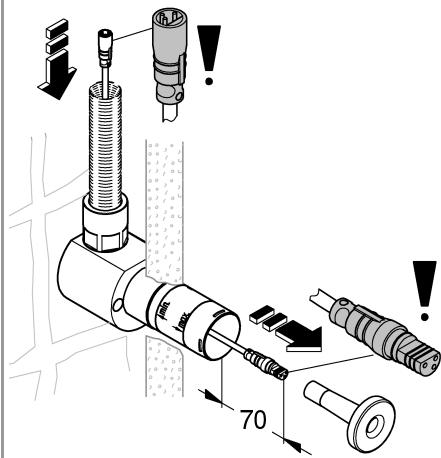


13

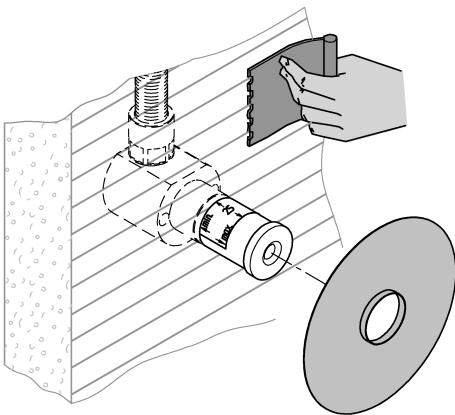

14

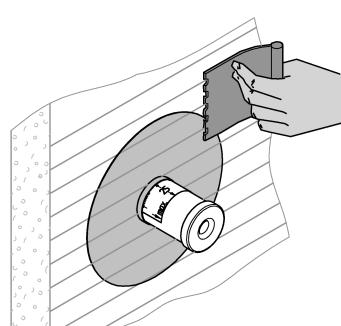

15

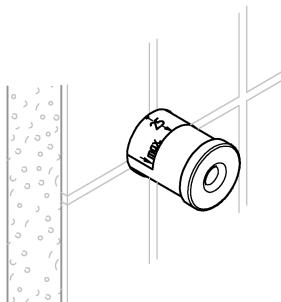

**D**

**Hinweis:** Vor der Installation Montageanleitung der Steuereinheit (A) lesen. Diese enthält wichtige Informationen für die sichere und fachgerechte Installation in Verbindung mit weiteren Modulen.

## Elektroinstallation

**⚠ Die Elektroinstallation darf nur von einem Elektro-Fachinstallateur vorgenommen werden!**  
Dabei sind die Vorschriften nach IEC 60364-7-701 (entspr. VDE 0100 Teil 701) sowie alle nationalen und örtlichen Vorschriften zu beachten!

## Installation

Einbauhöhe der Module beachten, siehe Seite 1, Abb. [1]. **Vorbereitung**, siehe Seite 2 bis 4, Abb. [2] bis [5] und [10].

- Rohr mit Anschluss G1/2" zur Verbindung des Dampfgenerators mit dem Dampfauslass verlegen. Das Rohr ist **nicht im Lieferumfang** enthalten.
- Für die Kabel von der Steuereinheit zum Wandeinbaukasten müssen Leerrohre EN21 verwendet werden, siehe Abb. [11]. Die Leerrohre sind **nicht im Lieferumfang** enthalten.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, müssen sämtliche Kabel unter Verwendung einer Kableinzugshilfe eingezogen werden.
- Bei mehr als vier Leerrohrbiegungen müssen die Kabel vor der Installation durch die Leerrohre gezogen werden.
- Das beiliegende 5m Kabel ist für Leerrohre bis zu 4,5m geeignet. Für Leerrohre bis zu 9,5m kann das Sonderzubehör 47 877 (Temperaturfühler), 47 837 (Dampfgenerator) **einmalig je Zuleitung** verwendet werden.
- Löcher für Unterputzkasten sowie Schlitze für die Leerrohre erstellen.

## Einbau und Anschluss

**Dampfauslass**, siehe Seite 3, Abb. [3] bis [9].

**Temperaturfühler** so weit wie möglich (in einer Höhe von 1500-1700mm) vom Dampfauslass entfernt anbringen, siehe Seite 1, Abb. [1] und Seite 4, Abb. [10] bis [15]. Maßzeichnung beachten.

## Wand fertig verputzen und verfliesen.

- Die fertige Wandoberfläche muss im Bereich min./max. der Einbauschablone liegen, siehe Abb. [6], [9] und [11], [15]. Einbauschablone **nicht** vor der Fertiginstallation kürzen.

**GB**

**Note:** Read the installation instructions for the control unit (A) prior to installation. They contain important information for safe and professional installation in combination with other modules.

## Electrical installation

**⚠ Electrical installation work must only be performed by a qualified electrician. This work must be carried out in accordance with the regulations according to IEC 60364-7-701 (corresponding to VDE 0100 Part 701) as well as all national and local regulations.**

## Installation

Observe the installation height of the modules, see page 1, Fig. [1].

**Preparation**, see page 2 to 4, Figs. [2] to [5] and [10].

- Route a pipe with G1/2" connection for connecting the steam generator to the steam outlet. The pipe is **not included in the delivery specification**.
- Vacant tubes EN21 must be used for the cables from the control unit to the wall-mounting box, see Fig. [11]. These vacant tubes are **not included in the delivery specification**.
- All cables must be pulled through using a pulling device to avoid damage.
- If there are more than four bends in a vacant tube, the cables must be pulled through the tube prior to installation.
- The enclosed 5m cable is suitable for vacant tubes up to 4,5m. The special accessory 47 877 (Feeler gauge), 47 837 (Steam generator) can be used **once per supply line** for vacant tubes up to 9,5m.
- Prepare the holes for the concealed box and the slots for the vacant tubes.

## Fitting and connection

**Steam outlet**, see page 3, Figs. [3] to [9].

Fit **feeler gauge** as far away as possible (at an altitude of 1500-1700mm) from the steam outlet, see page 1, Fig. [1] and page 4, Figs. [10] to [15].

Refer to the dimensional drawing.

## Plaster and tile the wall.

- The finished wall surface must lie within the min./max. area of the fitting template, see Figs. [6], [9] and [11], [15].

Do **not** cut the fitting template prior to final installation.

**F**

**Remarque:** Avant l'installation, lire les instructions de montage de l'unité de commande (A). Elles contiennent des informations importantes pour l'installation sûre et conforme en combinaison avec d'autres modules.

## Montage électrique

**⚠ Le montage électrique doit impérativement être réalisé par un électricien! Ce faisant, les prescriptions des normes CEI 60364-7-701 (VDE 0100 partie 701) et toutes les prescriptions nationales et locales doivent être respectées!**

## Installation

Tenir compte de la hauteur de montage des modules, voir page 1, fig. [1].

**Préparation**, voir page 2 à 4, fig. [2] à [5] et [10].

- Monter le tube à raccordement G1/2" pour relier le générateur de vapeur et la sortie de vapeur. Le tube n'est **pas inclus dans la livraison**.
- Pour les câbles allant de l'unité de commande au caisson pour montage mural, des gaines EN21 doivent être utilisées, voir fig. [11]. Les gaines ne sont **pas incluses dans la livraison**.
  - Pour éviter les dommages, tous les câbles doivent être tirés à l'aide d'un tire-câble.
  - En présence de plus de quatre flexions des gaines, les câbles doivent être tirés dans les gaines avant l'installation.
  - Le câble de 5m fourni est adapté aux gaines d'une longueur maximale de 4,5m. Pour les gaines jusqu'à 9,5m de longueur, l'accessoire spécial 47 877 (Capteur de température), 47 837 (Générateur de vapeur) peut être utilisé **une fois par conduite d'aménée**.
- Préparer des trous pour le caisson encastré et des fentes pour les gaines.

## Montage et raccordement

**Sortie de vapeur**, voir page 3, fig. [3] à [9].

Maintenir le **capteur de température**, dans la mesure du possible, à distance de la sortie de vapeur (à environ 1500-1700mm), voir page 1, fig. [1] et page 4, fig. [10] à [15]. Tenir compte de la cote du schéma.

**Finir de crépir le mur et carreler.**

- La surface de paroi prête doit affleurer dans la zone min./max. du gabarit de montage, voir fig. [6], [9] et [11], [15].

Le gabarit de montage ne doit **pas** être raccourci avant la fin de l'installation.



**Nota:** Antes de la instalación, leer las instrucciones de montaje de la unidad de control (A). Dichas instrucciones contienen información importante para la instalación segura y profesional en combinación con otros módulos.

## Instalación eléctrica



**¡La instalación eléctrica solo deberá realizarla un instalador electricista! ¡Se deberán seguir las normas IEC 60364-7-701 (equiv. VDE 0100 - 701) así como todas las normas locales y nacionales!**

## Instalación

Tener en cuenta la altura de montaje de los módulos, véase la página 1, fig. [1].

**Preparativos**, véase la página 2 a 4, figs. [2] a [5] y [10].

- Colocar el tubo con conexión G1/2" para unir el generador de vapor con el escape de vapor. El tubo **no está incluido en el suministro**.
- Para los cables entre la unidad de control y la caja para montaje empotrado en pared deben utilizarse conducciones EN21; véase la fig. [11]. Las conducciones **no están incluidas en el suministro**.
- Para evitar daños, todos los cables deberán introducirse utilizando una ayuda para la introducción de cables.
- Si hubiera más de cuatro tubos de conducción acodados, deberán introducirse los cables en las conducciones antes de la instalación.
- El cable de 5m suministrado es apto para conducciones de hasta 4,5m. Para conducciones de hasta 9,5m se puede utilizar el accesorio especial 47 877 (Sensor de temperatura), 47 837 (Generador de vapor), **uno por tubería de alimentación**.
- Realizar los orificios para la caja empotrable y las rozas para las conducciones.

## Montaje y conexión

**Escape de vapor**, véase la página 3, figs. [3] a [9].

Colocar el **sensor de temperatura** lo más lejos posible de la salida de vapor (a una altura de 1500-1700mm); véase la página 1, fig. [1] y la página 4, figs. [10] a [15]. Respetar el croquis.

**Concluir el enlucido y alicatado de la pared.**

- La superficie de pared acabada debe encontrarse en la zona min./máx. de la plantilla de montaje, véanse las figs. [6], [9] y [11], [15].

**No acortar la plantilla de montaje** antes de proceder a la instalación de acabado.



**Nota:** prima dell'installazione leggere le istruzioni per il montaggio dell'unità di comando (A). Esse contengono informazioni importanti per un'installazione sicura e a regola d'arte in combinazione con ulteriori moduli.

## Collegamento elettrico

**! Il collegamento elettrico deve essere effettuato solo da un elettricista specializzato! Durante il collegamento osservare le norme IEC 60364-7-701 (corrispondenti alle norme VDE 0100 parte 701) nonché tutte le norme nazionali e locali in materia!**

## Installazione

Rispettare l'altezza di montaggio dei moduli, vedere pagina 1, fig. [1].

**Predisposizione**, vedere pagina 2 - 4 figg. [2] - [5] e [10].

- Posare il tubo con il raccordo G1/2" per il collegamento del generatore di vapore alla bocchetta di uscita del vapore. Il tubo **non rientra** nell'entità di fornitura.
- Per i cavi dall'unità di comando alla scatola da incasso devono essere utilizzati tubi EN21, vedere fig. [11]. I tubi **non rientrano** nell'entità di fornitura.
- Per evitare danneggiamenti, tutti i cavi devono essere inseriti utilizzando un auxilio per l'inserimento dei cavi.
- Nel caso di più di quattro curvature del tubo, i cavi devono essere inseriti nel tubo prima dell'installazione.
- Il cavo di 5m in dotazione è adatto per tubi fino a 4,5m. Per tubi fino a 9,5m è possibile utilizzare l'accessorio speciale 47 877 (Sensore termico), 47 837 (Generatore di vapore), **uno per ogni linea di alimentazione**.
- Praticare i fori per la scatola da incasso e le aperture per i tubi.

## Montaggio e allacciamento

**Bocchetta di uscita del vapore**, vedere pagina 3, figg. [3] - [9]. Applicare il **sensore termico** più lontano possibile (a un'altezza di 1500-1700mm) dalla bocchetta di uscita del vapore, vedere pagina 1, fig. [1] e pagina 4, figg. [10] - [15]. Rispettare le quote di installazione.

**Rifinire la parete e applicare le piastrelle.**

- La superficie della parete finita deve trovarsi nella zona min/max. della dima di montaggio, vedere figg. [6], [9] e [11], [15].

**Non accorciare la dima di montaggio** prima dell'installazione definitiva.



**Aanwijzing:** lees vóór de installatie de montagehandleiding van de besturingseenheid (A). Deze bevat belangrijke informatie voor het veilig en deskundig installeren in combinatie met andere modules.

## Elektrische installatie

**! De elektrische installatie mag uitsluitend door een elektromonteur worden uitgevoerd! Daarbij moeten de voorschriften volgens 60364-7-701 (overeenkomstig VDE 0100 deel 701) alsmede alle nationale en lokale voorschriften in acht worden genomen.**

## Installeren

Let op de inbouwhoogte van de modules, pagina 1, afb. [1]. **Voorbereiding**, zie pagina 2 t/m 4, afb. [2] t/m [5] en [10].

- Pijp met aansluiting G1/2" voor het verbinden van de stoomgenerator met de stoomuitlaat leggen. De pijp is **geen onderdeel van de levering**.
- Voor de kabels van de besturingseenheid naar de wandinbouwkast moeten lege pijpen EN21 worden gebruikt, zie afb. [11]. De lege pijpen zijn **geen onderdeel van de levering**.
- Ter voorkoming van schade moet u alle kabels met behulp van een kabeltrekker erin trekken.

- Bij meer dan vier bochten in de lege pijpen moeten de kabels vóór de installatie door de lege pijpen worden getrokken.
- De meegeleverde 5m kabel is geschikt voor lege pijpen tot 4,5m. Voor lege pijpen tot 9,5m kan speciaal toebehoren 47 877 (Temperatuursensor), 47 837 (Stoomgenerator) **eenmalig per toevorleiding** worden gebruikt.
- Breng de gaten voor de inbouwkast en de sleuven voor de lege pijpen aan.

#### Inbouwen en aansluiten

**Stoomuitlaat**, zie pagina 3,afb. [3] t/m [9].

**Temperatuursensor** zo ver mogelijk (op een hoogte van 1500-1700mm) van de stoomuitlaat verwijderd aanbrengen, zie pagina 1,afb. [1] en pagina 4,afb. [10] tot [15].

Let op de maattekening.

#### Pleister de wand klaar en breng de wandtegels aan.

- Het afgewerkte wandoppervlak moet in het gebied min/max. van de inbouwsjabloon liggen, zie afb.[6], [9] en [11], [15]. Kort de inbouwsjabloon vóór de eindassemblage **niet in**.



**Anvisning:** Läs monteringsanvisningen för styrenheten (A) före installationen. Denna anvisning innehåller viktig information för en säker och fackmannamässig installation i kombination med andra moduler.

#### Einstalltion



**Einstallationen får endast utföras av en utbildad elinstallatör! Beakta föreskrifterna enligt IEC 60364-7-701 (motsv. VDE 0100 del 701) samt alla nationella och lokala föreskrifter!**

#### Installation

Beakta modulernas monteringshöjd, se sidan 1, fig. [1].

**Förberedelse**, se sidan 2 till 4, fig. [2] till [5] och [10].

- Dra rör med anslutning G1/2" för att ansluta ånggeneratorn till ångutloppet. Röret finns **inte med i leveransen**.
- För kablarna från styrenheten till väggmonteringsbehållaren måste tomrör EN21 användas, se fig. [11]. Tomrören finns **inte med i leveransen**.
- För att undvika skador måste samtliga kablar dras in med hjälp av ett kabeldragningsverktyg.
- Om installationen kräver fler än fyra tomrörslöjningar måste kablarna dras genom tomrören före installationen.
- Den medföljande 5-meterskabeln är avsedd för tomrör upp till 4,5 meter. För tomrör upp till 9,5 meter kan det extra behöver 47 877 (Temperaturförlöjning), 47 837 (Ånggenerator) användas **en gång per tilledning**.
- Gör hål för väggbehållaren och slitsar för tomrören.

#### Montering och anslutning

**Ångutlopp**, se sidan 3, fig. [3] till [9].

Placer **temperatuursensorn** så långt som möjligt (på 1 500-1 700 millimeters höjd) från ångutloppet, se sidan 1, fig. [1] och sidan 4, fig. [10] till [15].

Observera måtskissen.

#### Putsa väggen färdigt och lägg på kakelplattorna.

- Monteringsdjupet till väggens färdiga yta måste ligga inom monteringsmallens min./max., se fig. [6], [9] och [11], [15].

Korta **inte** av monteringsmallen före den slutliga monteringen.



**Bemærk:** Læs monteringsvejledningen til styreenheden (A) inden installation. Den indeholder vigtige oplysninger om sikker og fagligt korrekt installation i forbindelse med yderligere moduler.

#### Ei-installation

**El-installationen må kun foretages af en autoriseret elinstallatør! Følg forskrifterne iht. IEC 60364-7-701 1984 (svarer til VDE 0100, del 701) samt alle nationale og lokale forskrifter!**

#### Installation

Vær opmærksom på modulernes indbygningshøjde, se side 1, ill. [1].

**Klargøring**, se side 2 til 4, ill. [2] til [5] og [10].

- Læg et rør med tilslutning G1/2" for at forbinde dampgeneratoren med dampudgangen. Røret er **ikke en del af leverancen**.
- Til kablet fra styreenheden til vægmonteringskassen skal der benyttes tomme rør EN21, se ill. [11]. De tomme rør er **ikke en del af leverancen**.
- For at undgå beskadigelser skal alle kabler trækkes ind ved hjælp af kabelindtrækningsudstyr.
- Ved mere end fire bøjninger på de tomme rør skal kablerne trækkes igennem de tomme rør inden installationen.
- Det vedlagte kabel på 5m passer til tomme rør på op til 4,5m. Til tomme rør på op til 9,5m kan specialtilbehør 47 877 (Temperaturføler), 47 837 (Dampgenerator) **anvendes én gang pr. tilledning**.
- Opret huller til indmuringsbokse samt slidser til de tomme rør.

#### Montering og tilslutning

**Dampudgang**, se side 3, ill. [3] til [9].

Placer **temperaturføleren** (i en højde på 1500-1700mm) så langt fra dampudgangen som muligt, se side 1, ill. [1] og side 4, ill. [10] til [15].

Vær opmærksom på måltegningen.

**Puds væggen færdig, og sæt fliser på.**

- Den færdige vægoverflade skal ligge i området min./maks.. på monteringskabelonen, se ill. [6], [9] og [11], [15].

Monteringskabelonen må **ikke** forkortes inden den endelige installation.



**Merk:** Les monteringsveiledningen for kontrollenheten (A) før installering. Denne inneholder viktig informasjon for sikker og profesjonell installering i tilknytning til andre moduler.

#### Elektroinstallering



**Elektroinstallering skal kun utføres av godkjent elektriker. Overhold forskriftene i IEC 60364-7-701 (tilsv. VDE 0100 del 701) samt alle nasjonale og lokale forskrifter!**

#### Installering

Ta hensyn til modulens monteringshøyde, se side 1, bilde [1].

**Forberedelse**, se side 2 til 4, bilde [2] til [5] og [10].

- Legg ut rør med tilkobling G1/2" for å forbinde dampgeneratoren med damputslippet. Røret er **ikke inkludert**.
- For kabelen fra kontrollenheten til vegginnbyggingskassen må det benyttes tomrør av type EN21, se bilde [11]. Tomrørene er **ikke inkludert**.

- For å unngå skade må alle kabler trekkes ved hjelp av en kabelføringsanordning. Ved mer enn fire tomrøbøyninger må kabelen trekkes gjennom tomrørene før installering.
- Den medfølgende 5 meter lange kabelen egner seg for tomrør på inntil 4,5 meter. For tomrør på inntil 9,5 meter kan spesialtilbehøret 47 877 (Temperaturføler), 47 837 (Dampgenerator) brukes **én gang per tilførsel**.
- Lag hull for innbyggingsboksen og fordyppinger før tomrørene.

### Montering og tilkobling

**Damputslipp**, se side 3, bilde [3] til [9].

Plasser temperaturføleren så langt fra damputslippet som mulig (i en høyde på 1500–1700mm), se side 1, bilde [1], og side 4, bilde [10] til [15]. Se måltegningen.

**Vegg pusses ferdig og flises.**

- Den ferdige veggoverflatene må være i området min./maks. av monteringssjablonen, se bilde [6], [9] og [11], [15].

Monteringssjablonen må ikke kortes av før ferdiginstalleringen.



**Ohje:** Lue ohjausyksikön (A) kiinnitysohjeet ennen asennusta. Näissä on tärkeitä tietoja varmaa ja ohjeenmukaista asennusta varten muiden yksiköiden yhteyteen.

### Sähköasennukset

**!** Sähköasennukset saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja! Tällöin on noudata tiettyä IEC 60364-7-701 (vast. VDE 0100 osa 701) mukaisia määräyksiä sekä kaikkia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä!

### Asennus

Huoma yksiköiden asennuskorkeus, ks. sivu 1, kuva [1].

**Valmistelu**, ks. sivu 2 - 4, kuvat [2] - [5] ja [10].

- Käytä G1 1/2"-liittännällä varustettua putkea höyrygeneraattorin liittämiseksi höyrynpoitoon. Putki ei sisälly toimitukseen.
- Ohjauusyksiköstä pilloaseenuskoteloon johtaville johdolle pitää käyttää suojaputkia EN21, ks. kuva [11]. Suojaputket eivät sisälly toimitukseen.
- Vaurioiden välttämiseksi kaikki johdot pitää vetää paikalleen kaapelinvetojokalua käytäen.
- Jos suojaputkissa on yli neljä taitutuskohtaa, johdot pitää vetää suojaputkien läpi ennen asennusta.
- Mukana toimitetaan 5m:n johto soopii enintään 4,5m:n suojaputkeen. Enintään 9,5m:n suojaputkelle voidaan käyttää lisätarviketta 47 877 (Lämpötilatunnistin), 47 837 (Höyrygeneraattori) yhtä tulohoitoa kohti.
- Tee reiät pilloaseenuskoteloa ja löyät suojaputkia varten.

### Asennus ja liitintä

**Höyrynpoitto**, ks. sivu 3, kuvat [3] - [9].

Lämpötilatunnistin on sijoitettava mahdollisimman kauas (1500–1700mm:n korkeudelle) höyrynpoitosta, ks. ks. sivu 1, kuva [1] ja ks. sivu 4, kuvat [10] - [15].

Huoma mittapiiros.

### Tasoita seinä valmiiksi ja laatoita se.

- Valmiin seinäpinnan pitää olla asennusmallilevyn alueella min./maks. alueella, ks. kuvat [6], [9] ja [11], [15].

Asennusmallilevyä ei saa lyhentää ennen loppuasennusta.



**Uwaga:** Przed instalacją należy przeczytać instrukcję montażu zespołu sterującego (A). Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpiecznego i fachowego montażu wraz z innymi modułami.

### Instalacja elektryczna

**!** Instalacja elektryczna może zostać wykonana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektromontażera! Należy przy tym uwzględnić przepisy wg normy IEC 60364-7-701 (odp. VDE 0100 część 701), jak również wszystkie przepisy krajowe i lokalne!

### Instalacja

Zwrócić uwagę na wysokość montażową modułów, zob. strona 1, rys. [1].

**Przygotowanie**, zob. strona 2 do 4, rys. [2] do [5] i [10].

- Poprowadzić rurę z przyłączeniem G1 1/2" do połączenia generatora pary z wylotem pary. Rura nie należy do zakresu dostawy.
- W przypadku przewodów z zespołu sterującego do zbiornika do montażu ściennego należy zastosować rury ochronne EN21, zob. rys. [11]. Rury ochronne nie należą do zakresu dostawy.
- Aby zapobiec uszkodzeniom, wszystkie przewody należy wciągać przy użyciu przyrządu do wciągania przewodów.
- Przed instalacją należy przeciągnąć przewody przez rurę ochronną, jeżeli jest ona zagięta ponad cztery razy.
- Dodatkowy przewód o długości 5m nadaje się do rury ochronnej o długości maksymalnej 4,5m. Do rury ochronnej o długości maksymalnej 9,5m można zastosować wyposażenie dodatkowe 47 877 (Czujnik temperatury), 47 837 (Generator pary) do jednego przewodu prowadzącego.
- Przygotować otwory na skrzynkę podtynkową oraz szczeliny na rury ochronne.

### Montaż i podłączenie

**Wylot pary**, zob. strona 3, rys. od [3] do [9].

Czujnik temperatury zamocować możliwie najdalej od wylotu pary (na wysokości 1500–1700mm), zob. strona 1, rys. [1] i strona 4, rys. [10] – [15].

Przestrzegać rysunku wymiarowego.

### Na zakończenie otynkować ścianę i wyłożyć płytami.

- Gotowa powierzchnia ściany powinna znajdować się w obszarze min./maks. szablonu montażowego, zob. rys. [6], [9] i [11], [15].

Przed montażem końcowym nie należy przycinać szablonu montażowego.



ملاحظة: اقرأ إرشادات التثبيت لوحدة التحكم (A) قبل التثبيت. تتضمن هذه معلومات هامة للتنبؤ بالأمن والاحتراز في مجموعة مع الوحدات المنطقية الأخرى.

### التركيب الكهربائي

- يجب أن يتم إجراء التركيب الكهربائي من قبل عامل كهربائي مؤهل فقط .  
 يجب إجراء هذه العملية بالاتفاق مع لوائح الجنة الدولية للتقنيات الكهربائية (ويمى تتوافق مع لوائح الجنة الدولية للتقنيات 60364-7-701 ) بالاتفاق مع جزء (VDE 0100 701) فضلاً عن جميع اللوائح القومية والمحلية.

### التركيب

- مرافق ارتفاع تثبيت الوحدات المنطقية انظر الصفحة 1 ، الشكل [1].  
 إعدادات، انظر الصفحة 2 إلى 4 ، الأشكال [2] إلى [5] و [10].  
 مسار أنبوب من خلال توسيع G1 1/2" لتوصيل مولد البخار إلى مخرج البخار.  
 لا يتم تنصيم الأنابيب في مواصفات التسليم.  
 يجب أن تستخدم الأنابيب الشاغرة EN21 للكابلات من وحدة التحكم إلى مربع تركيب الجدار، انظر الشكل [11]. لا يتم تنصيم الأنابيب الشاغرة في مواصفات التسليم.

- يجب سحب جميع الكابلات من خلال استخدام جهاز سحب لتجنب الأضرار.
- إذا كان هناك أكثر من أربع انتخابات في أنبوب شاغر، فيجب سحب الكابلات من خلال الأنابيب قبل التثبيت.
- يعد كيل المتر مرفق مناسبًا للأنابيب الشاغرة يصل إلى 4.5 مم. يمكن استخدام الإضافات الخاصة 47 877 (مقياس تحسيسي)، 47 837 (مولد البخار)، مرة واحدة لكل خط إمداد للأنابيب الشاغرة يصل إلى 9.5 مم.
- قم بإعداد الفحفات للصندوق المركب داخل الجدار والشقوق للأنابيب الشاغرة.

#### الإحكام والتوصيل

**مخرج البخار، انظر الصفحة 3 ، الأشكال من [3] إلى [9].**

تركيب مقياس تحسيسي بعيدًا قدر الممكن (على ارتفاع من 1500-1700mm) من مخرج البخار، انظر الصفحة 1 والشكل [1] وانظر الصفحة 4 ، الأشكال [10] إلى [15].

راجع الرسم التفصيلي.

طلاء الجدار بالجليس وتنطيهه بالبلاط.

• يجب أن يستقر السطح الجداري المنجز على منطقة الحد الأدنى/الحد الأقصى. لسفينة المعايرة، راجع الأشكال [6] و [9] و [11] و [15].

لَا تقم بفك صفحات المعايرة قبل التركيب النهائي.



**Παρατίρηση:** Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες συναρμολόγησης της μονάδας ελέγχου (A). Σε αυτές τις περιλαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή και τεχνικά ορθή εγκατάσταση σε συνδυασμό με άλλες μονάδες.

#### Ηλεκτρική εγκατάσταση

**!** Η ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικευμένο ήλεκτρολόγο. Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές κατά IEC 60364-7-701 (αντιστ. VDE 0100 Μέρος 701) καθώς και όλες οι τοπικές και εθνικές διατάξεις !

#### Εγκατάσταση

Λάβετε υπόψη το ύψος τοποθέτησης της μονάδας, βλ. σελίδα 1, εικ. [1].

Για την **Προετοιμασία**, βλ. σελίδα 2 έως 4, εικ. [2] έως [5] και [10].

- Τοποθετήστε σωλήνα με σύνδεση G1/2" για τη σύνδεση της απομονωτήριας με το ακροφύσιο ατμού. Ο σωλήνας **δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία**.
- Για τα καλώδια από τη μονάδα ελέγχου προς το κυτίο επιπολής τοποθέτησης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κοίλοι σωλήνες EN21, βλ. εικ. [11]. Οι κοίλοι σωλήνες **δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία**.
- Για να αποφευχθούν φθορές, όλα τα καλώδια θα πρέπει να προφυλάσσονται με εξάρτημα περιτύλιξης καλωδίων.
- Για περισσότερες από τέσσερις καμπύλες των κοίλων σωλήνων τα καλώδια θα πρέπει πριν από την εγκατάσταση να περαστούν μέσα από τους κοίλους σωλήνες.
- Το παρεχόμενο καλώδιο 5m είναι κατάλληλο για κοίλους σωλήνες, έως 4,5m. Για κοίλους σωλήνες έως 9,5m μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πρόσθετος εξοπλισμός 47 877 (αισθητήρα θερμοκρασίας), 47 837 (απομονωτήριας) **μία φορά για κάθε παροχή**.
- Δημιουργήστε οπές για το χωνευτό κουτί καθώς και υποδοχές για τους κοίλους σωλήνες.

#### οποιθέτηση και σύνδεση

Για το ακροφύσιο ατμού, βλ. σελίδα 3, εικ. [3] έως [9].

Τοποθετήστε το θερμόμετρο όσο το δυνατόν μακρύτερα

από το ακροφύσιο ατμού (σε ύψος 1500-1700mm) - βλ. σελίδα 1, Εικ. [1], και σελίδα 4, Εικ. [10] έως [15]. Λάβετε υπόψη το διαστασιολόγιο.

#### Σοβατίστε και τοποθετήστε πλακάκια στον τοίχο.

- Η τελική επιφάνεια του τοίχου πρέπει να βρίσκεται εντός της ελάχιστης/μένιστης περιοχής του σχεδίου συναρμολόγησης. Βλ. εικ. [6], [9] και [11], [15].

**Μην** κόβετε το σχέδιο συναρμολόγησης πριν από την τελική τοποθέτηση.



**Upozornění:** Před instalací si přečtěte montážní návod dodaný s ovládací jednotkou (A). Tento návod obsahuje informace, které jsou důležité pro správnou a odborně provedenou instalaci ve spojení s dalšími moduly.

#### Elektrická instalace

**!** Elektrickou instalaci smí provést pouze kvalifikovaný elektroinstalatér! Přitom je nutno dodržovat všechny uvedené v normě IEC 60364-7-701 (odpovídá VDE 0100 část 701), jakož i všechny platné národní předpisy a normy pro elektrickou instalaci!

#### Instalace

Dbejte na dodržení montážní výšky modulů, viz stranu 1, obr. [1].  
Příprava, viz stranu 2 až 4, obr. [2] až [5] a [10].

- Trubka s připojkou G1/2" ke spojení parního generátoru s výstupem páry. Trubka **není součástí rozsahu dodávky**.
- Pro kabely mezi ovládací jednotkou a skřínkou pro montáž do stěny musí být použity ochranné elektroinstalační trubky v provedení EN21, viz obr. [11]. Ochranné elektroinstalační trubky **nejsou součástí dodávky**.
- Veškeré kabely je nutné vložovat za použití pomocného zařízení pro zavádění kabelů, má-li se zabránit poškození.
- Jsou-li ochranné elektroinstalační trubky ohnuty ve více než čtyřech místech, musí jimi být kabely protaženy ještě před instalací.
- Přiložený 5m kabel je vhodný pro ochranné trubky až do 4,5m. Pro ochranné trubky do délky 9,5m lze použít zvláštní příslušenství 47 877 (Snímač teploty), 47 837 (Parního generátoru) – **po jednom v každém přívodním vedení**.
- Připravte otvory pro skříně zapuštěnou pod omítku a rovněž vývody pro elektroinstalační ochranné trubky.

#### Montáž a připojení

Výstup páry, viz stranu 3, obr. [3] až [9].

Snímač teploty připevněte co nejdále (ve výšce 1500-1700mm) od výstupu páry, viz stranu 1, obr. [1] a stranu 4, obr. [10] až [15].

Dodržujte kótované rozměry.

#### Stěnu načistě omítňte a obložte.

- Dokončený povrch stěny se musí nacházet v rozsahu min./max. montážní šablony, viz obr. [6], [9] a [11], [15].

Montážní šablonu odstraňte až po kompletním dokončení instalace.



**Megjegyzés:** A szerelés előtt olvassa el a vezérlőegység (A) szerelési útmutatóját. Ez fontos információkat tartalmaz a biztonságos és szakszerű szerelés vonatkozóan a további modulokkal kapcsolatban.

## Villanyszerelés

A villanyszerelési munkákat csak szakképzett villanyszerelő végezheti el! Az elektromos szerelésnél be kell tartani az IEC 60364-7-701 szabvány (VDE 0100 701. rész szerinti) előírásait, valamint minden nemzeti és helyi előírást.

## Felszerelés

A beszerelési magasságot vegye figyelembe, lásd 1. oldal, [1]. ábra.

**Előkészítés:** lásd 2. - 4. oldal, [2]. - [5]. és [10]. ábra.

- Fektesse le a gózfeljlesztőt és a gózkifúvó összekötésére szolgáló, G1/2" csatlakozóval ellátott csövet. A csövet a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
- A vezérlőegységtől a falba épített dobozhoz vezető kábelhez EN21 védőcsövet kell használni, lásd a [11]. ábrát. A védőcsövek nincsenek benne a szállítási terjedelemben.
- A séréülések elkerülése érdekében az összes kábelt kábelbehúzó szerszámmal alkalmazásával kell behúzni.
- Négy hajlatnál több esetén a kábelt a beszerelés előtt kell a védőcsőbe behúzni.
- A mellékelt 5m-es kábel legfeljebb 4,5m-es hosszságú védőcsőhöz való. Legfeljebb 9,5m-es védőcsövekhez használható a 47 877 (Hőmérséklet-érzékelő), 47 837 (Gózfeljlesztő) speciális tartozék hozzávezetésenként.
- Készítse elő a furatokat a falba épített dobozok számára, illetve a hornyokat a védőcsövek számára.

## Beszerelés és csatlakoztatás

Gózkifúvó, lásd 3. oldal, [3]. - [9]. ábra.

A hőmérséklet-érzékelőt a gózkifúvótól a lehető legtávolabba (1500-1700mm magasságba) kell felszerelni, lásd 1. oldal, [1]. ábra és 4. oldal, [10]. - [15]. ábra.

Ügyeljen található métrétrajzra.

**Vakolja le és csempézza készre a falat.**

- A kész falfölletek a beszerelési sablonok min./max. területén kell lennie, lásd [6], [9] és [11], [15] ábrák. A beszerelési sablonokat tilos a készre szerelés előtt levágni.



**Nota:** Antes da instalação, leia as instruções de montagem da unidade de comando (A). Estas instruções contêm informações importantes para a instalação correcta e segura em conjunto com outros módulos.

## Instalação eléctrica

**A instalação eléctrica só poderá ser realizada por um electricista especializado!** Deverão ser respeitadas as normas de acordo com IEC 60364-7-701 (corresp. à VDE 0100 Parte 701), bem como todas as normas nacionais e locais em vigor!

## Instalação

Respeite a altura de montagem dos módulos, ver página 1, fig. [1].

**Preparação,** ver página 2 a 4, fig. [2] a [5] e [10].

- Coloque o tubo com a ligação G1/2" para ligar o gerador de vapor à saída de vapor. O tubo não faz parte da especificação de entrega.
- No caso dos cabos entre a unidade de comando e a caixa de encastrar à parede, é necessário utilizar tubos vazios EN21, ver fig. [11]. Os tubos vazios não fazem parte da especificação de entrega.
- No sentido de evitar danos, é necessário enfiar todos os cabos utilizando um auxiliar à introdução dos cabos.

- Caso existam mais de quatro curvaturas dos tubos vazios, será necessário enfiar os cabos através dos tubos vazios antes da instalação.
- O cabo de 5m fornecido é adequado para tubos vazios até 4,5m. No caso de tubos vazios até 9,5m, é possível utilizar o acessório especial 47 877 (Sensor de temperatura), 47 837 (Gerador de vapor) uma vez por tubo de alimentação.
- Faça furos para a caixa para encastrar e fendas para os tubos vazios.

## Montagem e ligação

**Saída de vapor,** ver página 3, fig. [3] a [9].

O Sensor de temperatura deve ser afastado tanto quanto possível (a uma altura de 1500-1700mm) da saída de vapor, ver a página 1, fig. [1] e a página 4, fig. [10] a [15]. Consultar o desenho cotado.

**Acabar de rebocar e de colocar os azulejos na parede.**

A superfície da parede pronta tem de se situar na zona mín./máx. da matriz de montagem, ver fig. [6], [9] e [11], [15]. Não encorte a matriz de montagem antes de terminar a instalação.



**Uyarı:** Montajdan önce kumanda biriminin (A) montaj kılavuzunu okuyun. Bu kılavuz diğer modüllerle bağlantılı olarak güvenli ve doğru bir montaj için önemli bilgiler içermektedir.

## Elektrik tesisatı

**Elektrik tesisatı, sadece ehliyeli bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır! Bu esnada IEC 60364-7-701 (VDE 0100 Bölüm 701 uyarınca) doğrultusundaki tüm talimatlar ile yerel ve ulusal yonnergeler takip edilmelidir!**

## Montaj

Modüllerin montaj yükseğine dikkat edin, bkz. sayfa 1, sek. [1]. Hazırlık, bkz. sayfa 2 ila 4, sek. [2] ila [5] ve [10].

- G1/2" bağlantılı boruyu buhar jeneratörünü buhar çıkışına bağlamak için döşeyin. Bu boru teslimat kapsamında bulunmamaktadır.
- Kumanda biriminden duvar montaj kutusuna giden kablolar için EN21 kablo boruları kullanılmalıdır, bkz. sek. [11]. Kablo boruları teslimat kapsamına dahil değildir.
- Hasar oluşumundan kaçınmak için, bütün kablolar bir kablo çekme yardımcısı kullanmak suretiyle çekilmelidir.
- Dörtten fazla kablo borusu dirseği bulunduğu takdirde, kablolar montajdan önce kablo borularının içinden çekilmelidir.
- Birlikte verilen 5m kablo, 4,5 metreye kadar kablo boruları için uygundır. 9,5m'ye kadar olan kablo boruları için 47 877 (Sıcaklık sensörü), 47 837 (buhar jeneratörü) özel aksesuarı giriş boruları için bir defa ligina kullanılabilir.
- Gömme kutu için delikler, aynı şekilde borular için çentikler açın.

## Montaj ve Bağlantı

Buhar çıkış ucu, bkz. sayfa 3, sek. [3] ila [9].

Sıcaklık sensörünü mümkün olduğu kadar (yükseklik 1500-1700mm) buhar çıkışından uzakta takın, bkz. sayfa 1, sek. [1] ve sayfa 4, sek. [10] ila [15]. Ölçülcüler dikkat edin.

**Duvarın sıva işlerini bitirin ve fayansları döşeyin.**

- Tamamlanmış duvar yüzeyi montaj şablonunun min./maks. altında olmalıdır, bkz. sek. [6], [9] ve [11], [15].

Montaj şablonunu son montajdan önce kesmeyin.

**Upozornenie:** Pred inštaláciou si prečítajte montážny návod ovládacej jednotky (A). Tento návod obsahuje dôležité informácie pre bezpečnú a odbornú inštaláciu v spojení s ďalšími modulmi.

## Elektrická inštalácia

**! Elektrickú inštaláciu smie vykonat' len kvalifikovaný elektroinštalačér!** Pritom sa musia dodržiavať predpisy podľa normy IEC 60364-7-701 (zodpovedá norme VDE 0100, časť 701), ako i všetky platné národné predpisy a normy pre elektrickú inštaláciu!

### Inštalácia

Dbajte na montážnu výšku modulov, pozri stranu 1, obr. [1].

**Pripravné práce**, pozri stranu 2 až 4, obr. [2] až [5] a [10].

- Nainštalujte trubku s pripojkou G1/2" na spojenie parného generátora s výstupom pary. Trubka **nie je súčasťou dodávky**.
- Pre káble medzi ovládacom jednotkou a skrinkou pre montáž do steny použite ochranné elektroinštalačné trubky EN21, pozri obr. [11]. Ochranné elektroinštalačné trubky **nie sú súčasťou dodávky**.
- Za účelom ochrany kálov pred poškodením je treba všetky káble prevliecť použitím pomôcky na prevlečenie kálov.
- Ak má ochranná elektroinštalačná trubka viac ako štyri ohuby, musíte cez ňu káble prevliecť ešte pred inštaláciou.
- Priložený 5m kábel je vhodný pre ochranné elektroinštalačné trubky až do 4,5m. Pre ochranné elektroinštalačné trubky do dĺžky 9,5m je možné **pre každé prívodné vedenie použiť** jedno zvláštne prislušenstvo 47 877 (Snímač teploty), 47 837 (Parného generátora).
- Pripravte otvory pre skrinku zapustenú pod omietku a výrez pre elektroinštalačné ochranné trubky.

### Montáž a pripojenie

**Výstup pary**, pozri stranu 3, obr. [3] až [9].

**Snímač teploty** umiestnite podľa možnosti čo najďalej od výstupného otvoru pary (vo výške 1500-1700mm), pozri stranu 1, obr. [1] a stranu 4, obr. [10] až [15]. Dodržiavajte kótované rozmery.

### Stenu načisto omietnite a obložte.

- Dokončený povrch steny sa musí nachádzať v rozsahu min./max. montážnej šablóny, pozri obr. [6], [9] a [11], [15]. Montážnu šablónu **neskracujte** pred konečnou inštaláciou.



**Opozorilo:** Pred namestitvijo preberite Navodila za montáž krmilne enote (A). Navodila vsebujejo pomembne informacije za varno in strokovno namestitev v povezavi z drugimi moduli.

## Električna napeljava

**! Električno inštaláciu lahko izvede samo usposobljeni elektroinštalačer. Pri tem je treba upoštevati predpise po IEC 60364-7-701 (skladno z VDE 0100, del 701) ter tudi vse državne in lokalne predpise!**

### Namestitev

Upoštevajte višino vgradnje modulov, glejte stran 1, sliko [1].

**Priprava**, glejte stran 2 do 4, slike od [2] do [5] ter [10].

- Položte cev s priključkom G1/2" za povezovanie generátora pare s izpustom za paro. Cev **ne spada v obseg dobave**.
- Za káble od krmilne enote do vgradne stenske omárejce je treba uporabiti prazne cevi EN21, glejte sliko [11]. Prázne cevi **ne spadajo v obseg dobave**.

- Da bi se izognili poškodbam, je treba vse kable spraviti s pripomočkom za spravljanje kabla.
- Pri več kot štirih upogibih prazných cevi je treba pred namestitvijo kable spejlati skozi prazne cevi.
- Priložený 5-metrský kábel je primeren za prazne cevi do 4,5 m. Za prazne cevi do 9,5m se lahko uporabi dodatna oprema 47 877 (Tipalo temperature), 47 837 (Generátorja pare), **na vsakem kablu enkrat**.
- Potrebnö je napraviti luknje za čistilno posodo spodaj in odprtine za prazne cevi.

### Vgradnja in priključitev

**Izpust za paro**, glejte stran 3, slike od [3] do [9].

**Tipalo temperature** namestite na čim večji razdalji (na višini 1500–1700mm) od izpusta za paro, glejte sliko [1] na stran 1 in slike od [10] do [15] na stran 4.

Upoštevajte dimenzijsko risbo.

### Steno dokončno očistite in obložite s ploščicami.

- Obdelana površina stene mora byti v območju min./maks. vgradne šablone, glejte slike [6], [9] in [11], [15]. Vgradne šablone **ne krajšajte**, dokler inštalacija ni končana.



**Napomena:** Prije ugradnje pročitati upute za ugradnju upravljačke jedinice (A). Upute sadrže važne informacije o sigurnoj i stručnoj ugradnji zajedno s ostalim modulima.

## Električna instalacija

**! Električnu instalaciju smije obavljati samo ovlašteni električar!** Pritom treba poštivati propise prema normi IEC 60364-7-701 (odgovara VDE 0100, dio 701) te sve državne i lokalne propise!

### Ugradnja

Poštuje ugradnu visinu modula, pogledajte stranicu 1, sl. [1].

**Priprema**, pogledajte stranicu 2 do 4, sl. [2] do [5] i [10].

- Postavite cijev s priključkom G1/2" za povezivanje generatora pare s parnim ispustom. Cijev **nije priložena u opsegu isporuke**.
- Za kabel upravljačke jedinice prema zdinom ugradbenom ormariću moraju se koristiti šuplje cijevi EN21, pogledajte sl. [11]. Šuplje cijevi nisu **priložene u opsegu isporuke**.
- Za sprečavanje oštećenja svih kabeli moraju se provući korištenjem pomoći za uvlačenje kabela.
- Kod više od četiri zavoda šupljih cijevi kabeli se moraju prije instalacije provući kroz šuplje cijevi.
- Priloženi kabel duljine 5m prikladan je za šuplje cijevi do 4,5m. Za šuplje cijevi duljine do 9,5m može se koristiti dodatna oprema 47 877 (Osjetnik temperature), 47 837 (Generátorja pare) **jednokratno po dovodu**.
- Izbušite otvore za podžbukne ili uzidne kutije i preze za šuplje cijevi.

### Ugradnja i priključak

**Parni izpust**, pogledajte stranicu 3, sl. [3] do [9].

**Osjetnik temperature** namjestite na što većoj udaljenosti (na višini od 1500-1700mm) od parnog izpusta, pogledajte stranicu 1, sl. [1] i stranicu 4, sl. [10] do [15].

Obratite pozornost na mijerni crtež.

### Ožbukajte zid i postavite pločice.

- Gotova površina zida mora ležati u području min./maks. šablone za ugrađivanje, pogledajte sl. [6], [9] i [11], [15].

Šablona za ugrađivanje **ne smije** se skraćivati prije dovršetka ugradnje.



**Указание:** Преди монтажа прочетете инструкциите за монтаж на управляващия блок (A). Те съдържат важна информация за безопасния и професионален монтаж при свързване с други модули.

## Електромонтаж

**Свързването с електрическата инсталация е разрешено само от специалист-електротехник!**  
**Трябва да се спазват наредбите IEC 60364-7-701 (съгласно VDE 0100 част 701), както и всички национални и местни разпоредби!**

## Монтаж

Спазвайте височината на вграждане на модула, виж страница 1, фиг. [1].

**Подготвка**, виж страница 2 до 4, фиг. [2] до [5] и [10].

- Положете тръба с връзка G1/2" за свързване на парогенератора с отвора за изпускане на парата. Тръбата не е включена в комплекта.
- За кабелите на управляващия блок към кутията за стенен монтаж трябва да се използват празни тръби EN21, виж фиг. [11]. Празните тръби не са включени в комплекта.
- За избягване на повреди всички кабели трябва да се издръпнат с помощта на приспособление за издръпване на кабели.
- При наличие на повече от четири огъвания на празните тръби кабелите трябва да се издръпнат през празната тръба преди монтажа.
- Приложеният 5m кабел е подходящ за празни тръби с дължина до 4,5m. За празни тръби до 9,5m може да се използва специална част 47 877 (Temperatuuriandur, datчик), 47 837 (Парогенератор). по веднъж за всяка захранваща линия.
- Пробийте дупки за монтажната кутия за вграждане, както и процепи за празната тръба.

## Монтаж и свързване

**Отвор за изпускане на парата**, виж страница 3, фиг. [3] до [9].

Поставете **температурния датчик** възможно по-далече (на височина 1500–1700mm) от отвора за изпускане на парата, виж страница 1, фиг. [1] и страница 4, фиг. [10] до [15].

Съблудявайте чертежа размерите.

## Измажете стената и сложете плочки.

- Готовата повърхност на стената трябва да е в сектора мин./макс. на монтажния шаблон, виж фиг. [6], [9] и [11], [15].

Монтажният шаблон **не трябва да се скъсява** преди монтажа на външните части на арматурата.



**Märkus.** Enne paigaldamist lugege läbi juhtimisseadme (A) paigaldusjuhis. See sisaldb olulist teavet ohutu ja asjatundliku paigalduse kohta, võttes arvesse teisi mooduleid.

## Elektripaigaldustööd

**Elektroinstalatsiooni tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektrimontör!** Seejuures tuleb järgida IEC 60364-7-701 norme (vastavalt VDE 0100 osale 701) ning kõiki riiklike ja kohalikke eeskirju!

## Paigaldamine

Jälgige moduli paigalduskõrgust, vt lk 1, joonis [1].

**Ettevalmistus**, vt lk 2 kuni 4, joonised [2] kuni [5] ja [10].

- Aurugeneratori ja aur väljalaskeava ühendamiseks kasutage G 1/2" ühendusega toru. Toru ei kuulu tarnekomplekti.
- Juhtimisseadet seinapaigalduskomplektiga ühendava kaabli jaoks tuleb kasutada elektroinstalatsioonitorusid EN21, vt joonis [11]. Elektroinstalatsioonitorud ei kuulu tarnekomplekti.
- Kahjustuste vältimiseks tuleb köök kaablitõmmitsa abil elektroinstalatsioonitorudesse tömmata.
- Kui elektroinstalatsioonitorudel on üle nelja painde, tuleb kaablid juba enne paigaldamist läbi torude tömmata.
- Kaasasolev 5m pikkune kaabel sobib kuni 4,5m pikkustesse elektroinstalatsioonitorudesse. Kuni 9,5m pikkustesse elektroinstalatsioonitorude ühendamiseks võib kasutada lisatarvikut 47 877 (Temperatuuriandur), 47 837 (Aurugenerator).
- Tehke seinasisesse kasti jaoks augud ja elektroinstalatsioonitorude jaoks pilud.

## Paigaldamine ja ühendamine

**Auru väljalaskeava**, vt lk 3, joonised [3] kuni [9].

Paigaldage **temperatuuriandur** auru väljalaskeavast nii kaugele kui võimalik (1500–1700mm kõrgusele), vt lk 1, joonist [1] ja lk 4, jooniseid [10] kuni [15]. Järgige mõõjootest.

## Krohvige ja plaatige sein lõpuni.

- Valmis seinapind peab jääma paigaldusšabloni min/max vahemikku, vt joonised [6], [9] ja [11], [15].

**Ärge** lühendage paigaldusšabloni enne, kui seade on lõplikult paigaldatud.



**Norādījums:** pirms uzstādīšanas izlasiet vadības ieřīces (A) montāžas instrukciju. Tājā ir norādīta svarīga informācija par drošu un profesionālu uzstādīšanu kopā ar citiem moduļiem.

## Elektroinstalācija



**Elektroinstalācijas darbus drīkst veikt tikai profesionāls elektroinstalators.** Turklāt jāievēro noteikumi saskaņā ar standartu IEC 60364-7-701 (atbilst VDE 0100, 701. daļai), kā arī visi valsts un vietejie noteikumi.

## Uzstādišana

Ievērojet modula iebūvēšanas augstumus, skatiet 1. lpp., [1]. att.

**Sagatavošana**, skatiet 2.–4. lpp., [2]–[5] un [10]. att.

- Caurule ar piestēgumu G1/2" tvaiku generatora savienošanai ar tvaiku izvadu. Caurule **nav iekļauta piegādes komplektā**.
- Kabeliem, kas savieno pie sienas montēto kasti ar vadības ieřīci, ir jāizmanto lokanās caurules EN21; skatiet [11]. att. Lokanās caurules **nav ietvertas piegādes komplektā**.
- Lai novērstu bojājumu rašanos, visu kabeļu ievilkšanai ir jāizmanto kabelu ievilkšanas paigute.
- Ja lokanajai caurulei ir vairāk nekā četri līkumi, pirms uzstādīšanas kabeli ir jāizvelk caur lokanajām caurulēm, kas nav garakas par 4,5m. Caurulēm līdz 9,5m **vienu reizi katram pievadam** var tikt izmantots speciālais piederums 47 877 (Temperatūrastaatu), 47 837 (Tvaika generators).
- Sagatavojet atveres zemapmetuma kārbām un spraugas lokanajām caurulēm.

## **Montāža un savienošana**

**Tvaiku izvads**, skatiet 3. lpp., [3.]–[9.] att.

**Temperatūrastaustu novietojiet pēc iespējas tālāk (1500–1700mm augstumā) no tvaika iznākšanas vietas;** skatiet 1. lpp., [1.] att. un skatiet 4. lpp., [10.]–[15.] att.

Nemiet vērā izmērus.

### **Apmeklēt un noflikzējiet sienu.**

- Gatavās sienas virsmas jānovieto minimālā/maksimālā attālumā no iebūvētā moduļa; skatiet [6.], [9.] un [11.], [15.] att.

**Nesaīsiniet iebūvēto moduli pirms gatavās instalācijas.**



**Pastaba:** prieš iemdamies i īrengimo darbu, perskaitykite valdymo rankenēlēs (A) montavimo instrukciju. Šioje instrukcijoje pateikta svarbi informācija apie saugū ir kvalifikotā montavimā su kitais modulais.

### **Elektros instalācija**

**⚠ Elektros instalācijos darbus gali atlikti tik atitinkamā kvalifikācijā turintis elektrotehniskos speciālistus! Būtina laikytis IEC 60364-7-701 (atitinkamai VDE 0100, 701 dalies), taip pat visu nacionālini ir vietas taisykļu!**

### **Īrengimās**

Laikyklēs moduļu montavimo aukščio, ū. 1 puslapj., [1] pav.

**Paširengimās**, ū. 2–4 puslapj., [2]–[5] ir [10] pav.

- Nutieskite vamzdži su jungtīmi G1/2 iki garu generatoriaus jungties su garu išleidimo vamzdžiu. Vamzdis **neteikiamas**.
- Laidams nu valdymo rankenēlēs iki dēžes montavimo sienoje būtina naudoti tuščiavidurius vamzdžius EN21, ū. [11] pav. Tuščiavidurių vamzdžiai **neteikiami**.
- Siekiant išvengti pažeidimo, visus laidus būtina ītrauktī pagalbinē laidū ītraukimo priemone.
- Jei tuščiavidurių vamzdžiai lenkiāsi daugiau nei keturiose vietose, pro juos pravesti laidus reikia prieš pradedant īrengti.
- Pateiktas 5m kabelis tinkā iki 4,5m tuščiaviduriams vamzdžiams. Naudojant iki 9,5m tuščiavidurius vamzdžius, **kiekviename išvadui** galima naudoti po vienā specialū priedā 47 877 (Temperatūros davikli), 47 837 (Garo generatorius).
- Išgredzīkite skyles potinkinei dēžei tvirtinti ir parenkite angas tuščiaviduriams vamzdžiams tiesi.

### **Montavimas ir prijungimas**

**Garu išleidimo vamzdis**, ū. 3 puslapj., [3]–[9] pav.

**Temperatūros davikli** pritrivirkite kuo toliau (1500–1700mm aukštyje) nuo garu išleidimo vamzdžio, ū. 1 puslapj., [1] pav. ir ū. 4 puslapj., nuo [10] iki [15] pav.

Žr. brēžinj su matmenimis.

### **Sienā nutinkuokite ir išklijuokite apdailos plynatelēmis.**

- Paruoštas sienas paviršus turi būti montavimo šablonu min. / maks. srityje, ū. [6], [9] ir [11], [15] pav.

**Montavimo šablonu prieš galutinij īrengimā trumpinti negalima.**



**Indicație:** Înaintea instalării, citiți manualul de montare al unității de comandă (A). Acesta conține informații importante pentru instalarea sigură și corespunzătoare, împreună cu alte module.

## **Instalația electrică**

**⚠ Instalația electrică trebuie realizată numai de un electrician calificat! Trebuie respectate prevederile IEC 60364-7-701 (corespunzătoare cu VDE 0100 partea 701) precum și toate reglementările naționale și locale!**

### **Instalarea**

Se va avea în vedere înălțimea de montaj a modulelor, a se vedea pagina 1, fig. [1].

**Pregătirea**, a se vedea pagina 2 până la 4, fig. [2] până la [5] și [10].

- Pozați conducta cu racordul G1/2" pentru conectarea generatorului de abur la evacuarea aburului. Conducta **nu este inclusă în specificația de livrare**.
- Pentru cablurile de la unitatea de comandă la cutia de încastrare trebuie să se utilizeze tuburi goale EN21, a se vedea fig. [11]. Tuburile goale **nu sunt incluse în specificația de livrare**.
- Pentru a evita deteriorările, toate cablurile trebuie să fie trase prin utilizarea unui retractor de cabluri.
- Dacă există mai mult de patru coturi ale tuburilor goale, cablurile trebuie să fie trase prin tuburile goale înaintea instalării.
- Cablul de 5m atașat este adecvat pentru tuburile goale de până la 4,5m. Pentru tuburile goale de până la 9,5m se poate utiliza accesoriul special 47 877 (Senzor de temperatură), 47 837 (Generator de abur) **o dată pentru fiecare conductă**.
- Se practică găurile pentru cutia încastrată, precum și fantele pentru tuburile goale.

### **Montarea și răcorirea**

**Evacuarea aburului**, a se vedea pagina 3, fig. [3] până la [9]. Montați **senzorul de temperatură** cât mai departe posibil (la înălțimea de 1500–1700mm) față de evacuarea aburului, a se vedea pagina 1, fig. [1] și pagina 4, fig. [10] până la [15]. Se va respecta desenul cu cote.

### **După terminarea lucrărilor, peretele trebuie tencuit și fațantat.**

- Suprafața pregătită a peretelui trebuie să se situeze în zona min./max. a şablonului de montaj, a se vedea fig. [6], [9] și [11], [15].

**Nu scurtați** şablonul de instalare înainte de instalarea finală.



**注意：**在安装之前，请阅读控制装置 (A) 的安装指南。其中包括有关在与其他组件组合安装时的安全性和专业性的重要信息。

### **电气安装**

**⚠ 电气安装工作只能由具有资质的电工执行。进行此项工作时，必须遵守 IEC 60364-7-701 标准的规定（与 VDE 0100 第 701 部分相对应），以及所有国家、地区和当地规定。**

### **安装**

注意组件安装高度，如页 1 上的图 [1]。

安装准备，如页 2 到图 4 上的图图 [2] 到图 [5] 和图 [10]。

- 使用 G1/2" 接头引导管件以将蒸汽发生器与蒸汽出口相连接。该管件未包含在供货规格内。
- 从控制装置到埋墙件保护罩的电缆必须使用空管 EN21，参见图 [11]。这些空管未包含在供货规格内。
- 所有电缆必须使用牵引设备牵引，以免损坏。
- 如果空管有四处以上弯曲，必须在安装之前牵引电缆穿过空管。

- 封闭式的 5m 电缆适用于最长为 4.5m 的空管。
- 特殊配件 47 877 (热敏电阻器), 47 837 (蒸汽发生器), 针对空管最长为 9.5m 的每条供应管线只能使用一次。
- 准备用于安装暗藏盒的钻孔和安装空管的沟槽。

## 安装和连接

蒸汽出口, 如页 3 上的图 [3] 至图 [9] 所示。

- 安装热敏电阻器时, 使其尽可能远离蒸汽出口 (位于其上 1500-1700 毫米处), 如页 1 上的图 [1] 如页 4 上的图 [10] 到 [15] 所示。

上的三维示意图。

## 用石膏和瓷砖镶嵌墙面。

- 已完工的墙体表面必须位于龙头底盘的最小和最大区域之间, 请参见图 [6]、图 [9]、图 [11] 和图 [15]。

安装结束前, 请不要切割龙头底盘。

## Оштукатурте й облицюйте кахлем стіни.

- Підготовлена поверхня стіни не повинна виходити за межі максимальної/мінімальної області монтажного шаблона, див. рис. [6], [9], [11] і [15].

Не вкорочуйте монтажні шаблони до остаточного встановлення.



**Указание.** Перед установкой прочтите инструкцию по монтажу блока управления (A). В ней содержится важная информация о безопасной профессиональной установке блока в сочетании с дальнейшими модулями.

## Электропроводка

**!** Прокладывать электропроводку имеет право только специалист-электрик! При этом следует соблюдать предписания международного стандарта по электротехнике IEC 60364-7-701 (соответствуют нормам Союза немецких электротехников VDE 0100, часть 701), а также все национальные и местные предписания!

## Электропроводка

**!** Прокладати електропроводку має право лише спеціаліст-електрик! При цьому слід дотримуватися вимог міжнародного стандарту з електротехніки IEC 60364-7-701 (відповідають нормам Союзу німецьких електротехніків VDE 0100, частина 701), а також усіх національних і місцевих розпоряджень!

## Встановлення

Дотримуйтесь висоти монтажу модуля, див. сторінки 1, рис. [1].

**Подготовка**, див. сторінки 2 по 4, рис. з [2] по [5] і [10].

- Прокладіть трубу з підключенням G1/2" для з'єднання парогенератором з випускним отвором для пари. Труба не входить у комплект.
- Для прокладення кабелів від пристрою керування до настінної монтажної коробки необхідно використовувати захисні трубки EN21, див. рис. [11]. Захисні трубки не входять у комплект.
- Щоб уникнути пошкодження, всі кабелі необхідно затягувати за допомогою спеціального допоміжного пристрою.
- Якщо захисна трубка має більше чотирьох вигинів, необхідно затягнути кабель у захисну трубку перед установленням.
- Кабель 5м, що входить у комплект, призначено для захисних трубок довжиною до 4,5м. Для захисних трубок довжиною до 9,5м можна використовувати спеціальне пристрія 47 877 (Температурний датчик), 47 837 (Парогенератор), по одному на кожен дріт.
- Зробіть отвори для коробки для прихованого монтажу та заглиблення для захисних труб.

## Монтування та підключення

**Випускний отвір для пари**, див. сторінки 3, рис. з [3] по [9].

Установіть **температурний датчик** якнайдалі (на висоті 1500-1700мм) від випускного отвору для пари – див. сторінки 1, рис. [1] і сторінки 4, рис. з [10] по [15].

Дотримуйтесь розмірів, що вказані.

## Установка

Соблюдайте висоту монтажа модуля, см. сторона 1, рис. [1].

**Подготовка**, см. сторона 2 по 4, рис. с [2] по [5] і [10].

- Проложите трубу с подключением G1/2" для соединения парогенератора с выпускным отверстием для пара. Труба не входит в комплект поставки.
- Для прокладки кабеля от блока управления к стенному коробу необходимо использовать защитные полые трубы EN21, см. рис. [11]. Защитные трубы не входят в комплект поставки.
- Во избежание повреждения все кабели необходимо затягивать с помощью специального вспомогательного инструмента.
- Если защитная труба имеет более четырех изгибов, затягивайте кабель в трубку необходимо до установки.
- Поставляемый кабель 5м предназначен для использования с защитными трубками длиной до 4,5м. Для защитных трубок длиной до 9,5м можно использовать специальные принадлежности 47 877 (Датчик температуры), 47 837 (Парогенератор), по одной штуче на каждый провод.
- Предусмотрите отверстия для скрытого короба, а также канавки для защитных трубок.

## Установка и подключение

**Выпускное отверстие для пара**, см. сторона 3, рис. с [3] по [9].

**Датчик температуры** необходимо устанавливать на максимальном удалении от выпускного отверстия для пара (на высоте 1500–1700мм), см. сторона 1, рис. [1], и сторона 4, рис. с [10] по [15].

Учитывайте размеры, указанные в чертеже.

## Оштукатурьте стену и покройте плиткой.

- Подготовленная поверхность стены не должна выходить за пределы макс./мин. зоны монтажного шаблона, см. рис. [6], [9], [11] и [15].

Не укорачивайте монтажный шаблон до окончательного монтажа.

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**

**D**  
+49 571 39 89 333  
service.de@grohe.com

**A**  
+43 1 6 80 60  
info-at@grohe.com

**AUS**  
1800 080 055  
customer.care@reece.com.au

**B**  
+32 (0)2 899 3077  
[https://www.grohe.be/nl\\_nl/online-service/contact.html](https://www.grohe.be/nl_nl/online-service/contact.html)

**BG**  
+359 2 971 99 59  
info-bg@grohe.com

**BR**  
0800 770 1222  
falecom@lixilamericas.com

**CAU**  
+99 412 497 09 74  
info-az@grohe.com

**CDN**  
+1 888 6447643  
info@grohe.ca

**CH**  
+41 44 877 73 00  
info@grohe.ch

**CN**  
+86 4008811698  
info.cn@grohe.com

**CZ**  
+420 277 004 193  
info-cz@grohe.com

**DK**  
+45 44 65 68 00  
grohe@grohe.dk

**E**  
+34 93 / 3 36 88 50  
grohe@grohe.es

**EST LT LV**  
+372 661 6354  
grohe@grohe.ee

**F**  
+33 1 49 97 29 00  
sav-fr@grohe.com

**FIN**  
+358 (09)42451390  
grohe@grohe.fi

**GB**  
+44 208 283 2840  
info-uk@grohe.com

**GR**  
+302102712908  
service-gr@grohe.com

**H**  
+36 (06)1 238-8045  
info-hu@grohe.com

**HK**  
+852 2969 7067  
info@grohe.hk

**I**  
+39 2 959401  
info-it@grohe.com

**IND**  
18001024475  
customercare.in@grohe.com

**IS**  
+354 515 400  
grohe@byko.is

**J**  
+81-3-6748-1180  
info\_grohe@blisspajapan.jp

**KZ**  
+7 775 007 05 27  
service-kz@grohe.com

**MAL**  
1800 80 6570  
customerservice.my@lixil.com

**MX**  
01 800 839 1200  
info@lixilamericas.com

**N**  
+47 22 07 20 70  
grohe@grohe.no

**NL**  
+31(0) 88-0030700  
[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/online-service/contact.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/online-service/contact.html)

**NZ**  
+64 09 573 0490  
sales@robertson.co.nz

**P**  
+351 234529620  
comercial-pt@grohe.com

**PL**  
+48 (22) 5432640  
biuro@grohe.com

**RI**  
0800-1-047-643  
customercare-indonesia@lixil.com

**RO**  
+40 021 212 50 50  
info-ro@grohe.com

**ROK**  
+82 2 1588 5903  
info-singapore@grohe.com

**RP**  
+63 2 89288000  
service\_center@wilcon.com.ph

**RUS**  
8 800 200 00 49  
service-ru@grohe.com

**S**  
+46 771 14 13 14  
grohe@grohe.se

**SGP RC**  
+65 6311 3611  
grohe@connectcentre.sg

**SK**  
+421 948 119 343  
info-sk@grohe.com

**T**  
+6629014455  
grohe-thailand@lixil.com

**TR AZ TM TJ**  
+90 216 441 23 70  
service.turkey@grohe.com

**UA**  
+380 (44) 5375273  
info-ua@grohe.com

**USA**  
+1 800 4447643  
Grohetechcare@lixil.com

**VN**  
(+84) 1800 6624  
cshk@lixil.com

**AL BiH HR KS**  
**ME MK SLO SRB**  
+385 1 2911470  
adria-hr@grohe.com

**CY MT IL**  
+357 22465200  
service.cyprus@grohe.com

**UAE KWT BHR**  
**OM PK**  
+971 4 421 4556  
service.UAE@grohe.com

**KSA LBN JOR**  
**IRQ QAT**  
+961 76868616  
service.lebanon@grohe.com

**EGY SUD LBY**  
+202 26147988  
service.egypt@grohe.com

**MA DZ TN NGR**  
**BJ GH CI SN**  
+202 26147988  
service.morocco@grohe.com

**Far East Area Sales Office:**  
+65 6311 3600  
info@grohe.com.sg

**Latin America:**  
+52 818 3050626  
info@lixilamericas.com